



Rover Technik Informiert ! Bitte sofort weiterleiten

Geschäftsführer:	X
Werkstattleiter:	X
Verkauf:	
Teilewesen:	

Technische Info:	Nr. 03/99
Verfasser:	D. Zabel
Datum:	12.01 .99



Unruhiger Motorlauf Mini MPI

- **Betroffene Fahrzeuge:**

Alle Minis mit **M**ulti **P**oint **I**njection ab Fahrgestellnummer 134456

- **Beanstandung:**

Unruhiger Motorlauf im Leerlauf oder bei konstanter Drehzahl um ca. 2000 bis 3000 U/min.

- **Ursache:**

Durch einen unserer Handelspartner haben wir erfahren, daß der Fehler eine schlechte Lötverbindung am Massepunkt SJ 5 ist, (siehe beiliegenden Schaltplanauszug).

- **Maßnahme:**

Dieser Massepunkt befindet sich im Motorkabelbaum neben dem Wischermotor in der Nähe der farbigen Markierung. Legen Sie den Knotenpunkt frei und verlöten den Massepunkt korrekt.

Freundliche Grüße
ROVER Deutschland GmbH

Abt. Service / Technik